PROSPETTO NORD TORRETTA

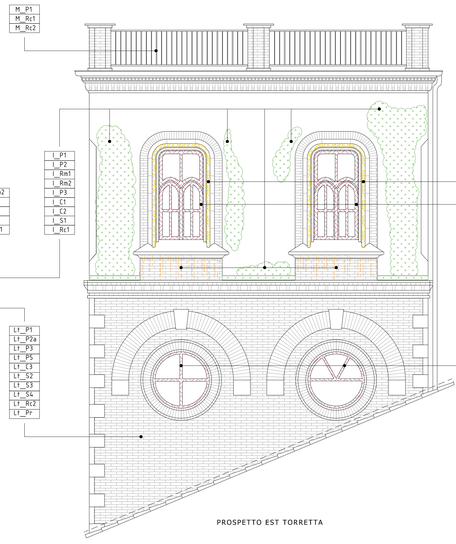

PROSPETTO EST TORRETTA

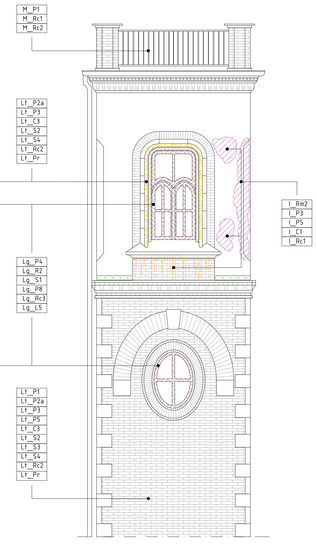

PROSPETTO SUD TORRETTA

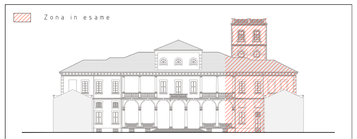

PROSPETTO PRINCIPALE
(scala 1:500)

A B A C O D E G L I I N T E R V E N T I

E L E M E N T I D I F A C C I A T A

A	INTONACI E CORNICI	B	ZOCCOLATURA
I_P1	Disinfezione da biodeteriogeni	Iz_Rm1	Rimozione generale malte
I_P2	Rimozione tinteggiature in distacco	Iz_P3	Idropulitura a bassa pressione
I_Rm1	Rimozione malte incongrue	Iz_P5	Trattamento sali solubili
I_Rm2	Asportazione irregolarità superficiali	Iz_S2	Intonaco deumidificante macroporoso
I_P3	Idropulitura a bassa pressione / spazzolatura manuale		
I_P5	Trattamento sali solubili		
I_C1	Verifica stabilità intonaci		
I_C2	Consolidamento fessurazioni		
I_S1	Stuccatura fessurazioni. lacune, parti precedentemente rimosse		
I_Rc1	Ciclo di tinteggiatura		
C	MANUFATTI LAPIDEI	D	MANUFATTI IN COTTO
L_P1	Disinfestazione e disinfezione da biodeteriogeni	Lt_P1	Disinfezione da biodeteriogeni
L_P3	Idropulitura a bassa pressione	Lt_P2a	Pulitura a secco
L_P4	Pulitura chimica	Lt_P3	Idropulitura a bassa pressione
L_P5	Trattamento sali solubili	Lt_P5	Trattamento sali solubili
L_Rm1	Rimozione malte incongrue	Lt_C3	Consolidamento materico
L_C1	Consolidamento fessurazioni e scaglie	Lt_S2	Stuccatura e microstuccatura
L_C3	Consolidamento materico	Lt_S3	Stuccatura giunti
L_S1	Stuccatura giunti e lacune	Lt_S4	Ricostruzione volumetrica
L_Rc2	Riequilibratura cromatica	Lt_Rc2	Riequilibratura cromatica
L_Pr1	Protezione superficiale	Lt_Pr1	Protezione superficiale
L_Np2	Restauro lapide commemorativa		
E	GRONDA LIGNEA	F	SOFFITTO LIGNEO
Lg_P1	Disinfezione da biodeteriogeni	Lg_P2	Pulitura a secco
Lg_P3	Pulitura meccanica	Lg_P3	Pulitura chimica
Lg_R1	Rimozione parti degradate	Lg_P1a	Trattamento antiparassitario
Lg_R2	Revisione incastri	Lg_Rc2	Riequilibratura cromatica
Lg_P6	Carteggiatura	Lg_Pr2	Protezione superficiale
Lg_C4	Consolidamento materico		
Lg_S3	Sigillatura di giunti		
Lg_Rc3	Ciclo di verniciatura		
G	MANUFATTI METALLICI	H	PERSIANE E SERRAMENTI
M_P1	Pulitura meccanica	Lg_P4	Rimozione vernici
M_Rc1	Antiruggine	Lg_R2	Riparazioni e verifica funzionalità
M_Rc2	Verniciatura di finitura	Lg_S1	Stuccatura
		Lg_P8	Carteggiatura
		Lg_Rc3	Ciclo di verniciatura
		Lg_L5	Applicazione pellicola di sicurezza trasparente ai vetri

S C A L O N E D ' O N O R E

A 1	INTONACI E CORNICI	B 1	PARETE FINTO BUGNATO
I_P2	Rimozione tinteggiature in distacco	I_P2b	Pulitura a secco
I_P2b	Pulitura a secco	I_P3	Pulitura ad acqua
I_P5	Trattamento sali solubili	I_S1	Stuccatura fessurazioni, lacune
I_C1	Verifica stabilità intonaci	I_Rc2	Riequilibratura cromatica
I_C2	Consolidamento fessurazioni		
I_Rm1	Rimozione delle malte incongrue		
I_S1	Stuccatura fessurazioni, lacune, parti precedentemente rimosse		
I_Rc1	Ciclo di tinteggiatura		
		C 1	MANUFATTI LIGNEI - PORTE IN LEGNO
		Lg_P4	Rimozione vernici
		Lg_R2	Riparazioni e verifica funzionalità
		Lg_S1	Stuccatura
		Lg_P8	Carteggiatura
		Lg_Rc3	Ciclo di verniciatura
		Lg_L5	Applicazione pellicola di sicurezza trasparente ai vetri

⊛ Condizioni discrete di manutenzione

NOTA BENE:

- Per ulteriori dettagli sugli interventi vedere la relazione tecnica
- Per la comprensione dei retini a colori riportati, si rimanda all'abaco dei degradi allegato alla relazione

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
(Provincia di Milano)

SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E ARREDO URBANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI	*Arch. Papi Mauro*
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	*Arch. Fanizzi Francesco Michele*
COORDINATORE UNICO DEL PROGETTO	*Arch. Marella Mirko*

INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FACCIATA PRINCIPALE DI VILLA GHIRLANDA IN CINISELLO BALSAMO

(PROGETTO ESECUTIVO)

INTERVENTI DI RISANAMENTO

LATO DESTRO PROSPETTO

Ing. Di Paolo Lucio — *Arch. Occoffer Giorgio*

PROGETTAZIONE
DEAL STUDIO TECNICO
ING. DI PAOLO L. – VARANO G.
VIA DON G. FUMAGALLI, 1 – SENAGO (MI)
TEL/FAX 02/99054084 – 99051972 E-MAIL: deolstu@libero.it

FILE: 2412121-DR-15INTERVENTI-LATODX
CONTROLLATO: DIS. L.B.
SCALA: 1 : 50
DATA: LUGLIO 2016

TAVOLA
RI-15